



# FLARM dans varios Flytec et Bräuniger : Mise à jour du logiciel !

Pour que FLARM fonctionne, tous les appareils FLARM doivent être mis à jour au logiciel le plus récent au moins une fois tous les 12 mois. C'est la seule façon de s'assurer que les différents appareils FLARM communiquent entre eux et protègent contre les approches dangereuses.



Pour mettre FLARM à jour dans un Flytec 6020, 6030 ou Bräuniger IQ Competino+, Compeo+ ou Motor+, procédez comme suit :

1. Téléchargez la dernière version de l'outil FLARM («FLARM Tool with Firmware X.Y»): <https://www.flarm.com/en/support/downloads/> et lancez-le. Cela installe l'outil FLARM sur le PC.
2. Exécutez l'outil FLARM
3. Allumez votre vario, puis connectez-le au PC via un câble USB
4. Vario: Menu - Paramètres d'appareil - FLARM
5. Assurez-vous que «Use FLARM» est réglé sur «Yes»
6. Réglez «Program FLARM» sur «Yes», OK -> le vario indique «transparent mode»
7. Dans l'outil FLARM, sous «File» - «FLARM Tool Settings» - «Connection» - «Port», sélectionnez le port COM sous lequel le vario peut être atteint, confirmez par «OK»
8. Sans attendre un autre message dans l'outil FLARM «Flarm» - «Restore»: Une boîte de dialogue apparaîtra qui vous guidera à travers la mise à jour du logiciel FLARM.
9. Quittez l'outil FLARM
10. Sur le vario, quittez le mode de programmation avec la touche ESC.

## Problèmes possibles et leurs solutions

**Pas de connexion entre vario et PC :** La puce de communication installée à l'origine dans les varios Flytec supporte Windows jusqu'à la version 7 incluse. Depuis l'été 2014, une puce supportant Windows 8 et Windows 10 a été installée dans tous les varios, les appareils existants pouvaient être mis à jour. Depuis l'automne 2022, nous n'installons plus que la puce actuelle, qui fonctionne également avec Windows 11. Celle-ci peut également être mise à jour sur les appareils existants. Pour cela, il faut contacter [support@volirium.com](mailto:support@volirium.com).

**Malgré le dernier logiciel FLARM, aucune réception d'autres appareils FLARM, ou seulement à très courte distance :** L'antenne FLARM installée à l'origine peut se casser à l'intérieur sous certaines contraintes, perdant ainsi son efficacité. Depuis printemps 2018, une nouvelle antenne FLARM est disponible qui est plus robuste et augmente également la plage de transmission. L'installation de la nouvelle antenne FLARM est fortement recommandée, pour plus de détails, contactez-nous à [support@volirium.com](mailto:support@volirium.com).